


Tab. 19
 Rozměry a tolerance obráběcích
 noží pro svítlé obráběčky v řadě
 P 9

Rozměr obráběcího nože	Tolerance [mm]
1 až 3	— 0,009 — 0,034
3 až 6	— 0,012 — 0,042
6 až 10	— 0,015 — 0,051
10 až 18	— 0,018 — 0,061
18 až 30	— 0,022 — 0,074
30 až 50	— 0,026 — 0,088

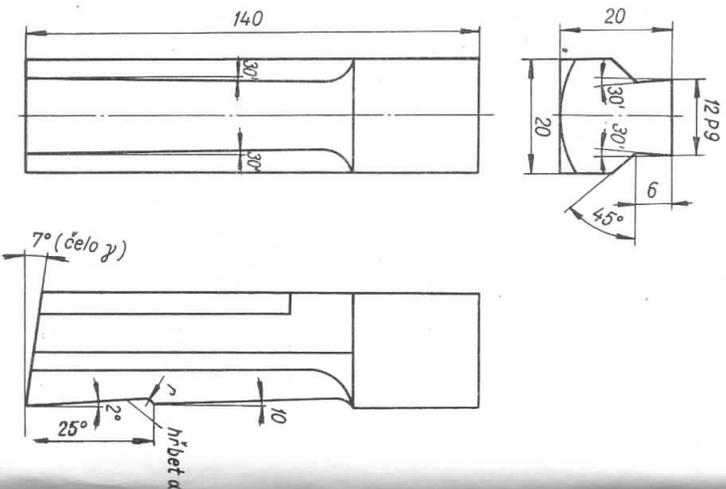

Obr. 121. Obráběcí nůž na drážky klí-
 nů a Femenic

Tvarové broušení soustružnických nožů

Tvarovými noži obrábíme výrobek určitého tvaru najednou. Ulehčuje se tím soustružníkovi práce a zrychluje výroba. Tvarových nožů se nejvíce používá v sériové výrobě na automatických soustružích, revolverech a podtáčecích soustružích. Zmiňme se alespoň o jednodušších tvarech, které brousíme v ostrýrnách na univerzálních nástrojových bruskách.


Rozeznáváme tyto druhy tvarových nožů:

1. ploché,
2. kotočové,
3. prizmatické.

V běžné každodenní praxi se setkáváme hlavně s noži plochými. Můžeme je brousit několika způsoby: na brusce na plocho nebo na univerzální nástrojové brusce BN 102, pomocí tvarového kotoče.

Postup broušení jednoduchého tvarového nože R 8 z plného materiálu 19 810-POLDI Radeco (obr. 122)

Nůž nejdříve vyhrubujeme ručně na stolové brusce a podbrousíme hřbet 8 až 10°. Potom jej na univerzální nástrojové brusce (nejlépe vyhovuje BN 102) vybrousíme na čisto. Do vřetená upneme plochý brusný kotoč 46-60 L-K, který na hrubo ručně orovňáváčem ztvárujeme na potřebný tvar a nůž vyhrubujeme. Poloměr zaoblení orovňáme „kolébkou“ (přístroj), kterou upevníme mezi hroty na stole brusky. Na kolébkce nastavíme potřebnou výšku diamantu k přesnému orovňání kotoče do požadovaného poloměru zaoblení. Obr. 123 znázorňuje způsob nastavení. Abychom zamezili zkreslení tvaru na soustružnickém noži, ke kterému by došlo vzhledem k podbroušení hřbetního úhlu, musíme kolébkou orovňat kotoč za jeho osu o propočítanou vzdálenost H. Kotoč orovňáme s potřebným zkreslením. Vzdálenost H počítáme takto: $H = \text{úhel hřbetu } \alpha \cdot \varnothing \text{ brusného kotoče [mm]} \times 0,0087$ (směrné číslo). Příklad $H = (10^\circ \cdot 150) \cdot 0,0087$,

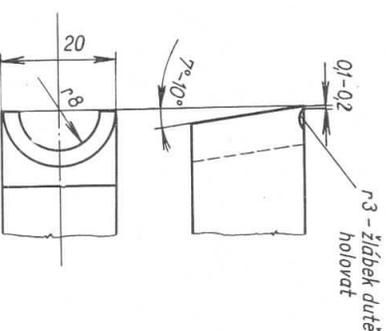

Obr. 122. Jednoduchý tvarový nůž
 s $r = 8 \text{ mm}$

$$H = 13,05 \text{ mm}.$$

Abychom odstranili zkreslení na noži a nemuseli propočítávat nastavení vzdálenosti potřebné při orovňávání, nastavíme hodnoty H u fréz a nástrojů s příjmy zuby podle tab. 6. V tomto případě je D — průměr brusného kotoče [mm] a α je hřbetní úhel na noži. Podle přesnosti určené na výkrese měříme tvary nože tvarovými měrkami nebo na optickém zvětšovací přístroji s projektořem. Na obr. 124 je nastavení kolébkky.