

После установки всех элементов цепи привода подач следует проверить вручную легкость вращения зубчатых колес.

**ВНИМАНИЕ!** По окончании настройки цели привода подач необходимо во избежание аварии необходимо убедиться в том, что все зубчатые колеса и приколон надежно зафиксированы.

Управление приводом подач осуществляется рукояткой 1 (см. рис. 9).

Если станок налаживается на продолжительную работу, не требующую механической продольной подачи, гитару сменных колес цепи привода подач рекомендуется отключать с целью уменьшения износа деталей и снижения шума.

При обработке древесины и пластика, а также при шлифовании металлов во избежание попадания мелкой стружки и абразивной пыли под кожух электродвигателя, последний рекомендуется закрывать тканью.

По окончании настройки станка следует закрыть кожух узла привода и зафиксировать его винтом, расположенным на передней стенке кожуха.

**ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается работа с открытым кожухом.

При нарезании резьбы резцом конструкция детали должна обеспечивать возможность выбега резца в момент остановки привода при реверсе.

**ВНИМАНИЕ!** Включение и переключение направления перемещения суппорта при вращающемся шпинделе категорически запрещается.

Для выбора направления продольного перемещения суппорта рукоятку управления приводом подач надо потянуть на себя, чтобы освободить фиксатор, а затем поднять до упора вверх (прямое перемещение суппорта справа налево) или опустить до упора вниз (обратное перемещение), после чего вновь зафиксировать рукоятку в установленном положении.

**ВНИМАНИЕ!** Направления перемещения суппорта указаны для левого вращения шпинделя. Это нужно учитывать при выборе положения рукоятки управления приводом подач. При изменении направления вращения шпинделя во время движения суппорта автоматически осуществляется и реверс продольной подачи суппорта.

#### 14. РЕГУЛИРОВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Все узлы станка отрегулированы на заводоизготовителе и без особой надобности регулировать их самостоятельно не следует.

##### 14.1. Шпиндельные опоры.

Опорами шпинделя служат два подшипника 6-7206 ГОСТ 333-79.

В процессе эксплуатации станка в опорах шпинделя может появиться излишний зазор или натяг. Это обнаруживается по повышенному (свыше 50°C) нагреву переднего фланца шпиндельной бабки или по следам вибраций, появляющихся на изделии при резании. Величина натяга в подшипниках регулируется гайкой 10. Перед этим необходимо снять шкив 11 и отпустить винт в гайке 10 (рис. 30).

**Момент затяжки гайки 10 — 104 Н. м (10,4 кГ.м).**

По окончании регулирования опор шпинделя винт следует затянуть во избежание самоотвинчивания гайки 10.

#### 13. ПУСК СТАНКА

Перед подключением станка к электросети необходимо убедиться в исправности заземления станка и только после этого включать вилку станка в электророзетку.

После включения вилки следует проверить исправность действия кнопок управления «Пуск» и «Стоп», а также рукоятки управления приводом главного движения в следующей последовательности:

- установить в среднее положение переключатель управления приводом главного движения и рукоятку управления приводом подач, которая должна быть зафиксирована в этом положении пружиной, расположенной в ее корпусе;
- нажать и отпустить кнопку «Пуск» (черного цвета). При этом шпиндель станка не должен вращаться. Для пуска шпинделя повернуть переключатель 5 (см. рис. 9) вправо (левое вращение шпинделя — против часовой стрелки, если смотреть со стороны револьверной головки) или влево (обратное вращение). Для останова шпинделя рукоятку вернуть в среднее положение. Нажать и отпустить кнопку «Стоп» (красного цвета). Теперь при повороте переключатель 5 (см. рис. 9) пуск шпинделя не должен произойти.

Выполнив указанные проверки, можно вновь нажать кнопку «Пуск» и приступить к дальнейшей работе на станке.

Если одновременно с пуском шпинделя необходимо включить в заданном направлении продольное перемещение суппорта, то выбрать направление перемещения следует заранее до пуска шпинделя.