

VIII.

GALVANICKÉ POKOVOVANIE

Pri galvanickom pokovovaní používame väčšinou elektrolyty z anorganických solí, ktoré vo vodnom roztoku disociujú na kladné a záporné íony.

Hmotnosti látok vylúčené elektrickým prúdom sú úmerné veľkosti elektrického náboja, ktorý prešiel elektrolytom. Použitý elektrický náboj sa nespotrebuje vždy iba na vylúčenie daného kovu na elektóde. Galvanické kúpele obsahujú okrem soli daného kovu aj kyseľiny, prípadne iné soli, ktoré majú napríklad zvýšiť vodivosť elektrolytu. Ich íony sa zúčastňujú aj na prenášaní elektrického náboja, a preto na vlastné vylúčenie daného kovu sa spotrebuje len časť z celkového náboja. Hovoríme preto iba o prúdovom výtažku. **Prúdový výtažok** je pomer vylúčenej (rozpustenej) hmotnosti kovu k teoretickej hmotnosti zodpovedajúcej prejdenému náboju (104).

$$\text{Katódový prúdový výtažok} = \frac{\text{skutočná hmotnosť vylúčeného kovu}}{\text{teoretická hmotnosť vylúčeného kovu}}$$

$$\text{Anódový prúdový výtažok} = \frac{\text{skutočná hmotnosť rozpusteného kovu}}{\text{teoretická hmotnosť rozpusteného kovu}}$$

Ked prúdový výtažok násobíme stomi, dostaneme jeho vyjadrenie v percentách. Prúdový výtažok môže mať hodnotu 0 (0 %) až 1 (100 %).

Skutočná hmotnosť látky vylúčenej elektrickým prúdom je

$$m = \frac{M_a}{vF} a I t \quad (1)$$

- m — hmotnosť vylúčenej látky,
- M_a — mólová hmotnosť látky,
- v — počet vymenených elektrónov,
- F — Faradayova konštantá,
- a — prúdový výtažok,
- I — intenzita prúdu,
- t — čas.

Pri galvanickom pokovovaní sa musí dodržiavať určitá predpísaná **hustota elektrického prúdu**, ktorú definujeme veľkosťou prúdu pripadajúcou na plošnú jednotku elektródy. Určuje sa počtom ampérov pripadajúcich na 1 m^2 plochy anódy alebo katódy.

$$J = \frac{I}{S}, \quad I = JS \quad (2)$$

J — hustota elektrického prúdu alebo prúdová hustota,
 S — plocha elektródy.

Dosadením vzťahu (2) do vzorca (1) môžeme písat

$$m = \frac{M_a}{vF} a J S t \quad (3)$$

Hrubku povlaku kovu d vypočítame, keď delíme objem vylúčeného kovu V plochou pokovovaného predmetu S

$$d = \frac{V}{S} \quad (4)$$

$$\text{Kedže} \quad V = \frac{m}{\varrho}, \quad (5)$$

$$\text{potom} \quad d = \frac{m}{S\varrho}, \quad (6)$$

$$\text{z čoho} \quad m = dS\varrho \quad (7)$$

ϱ — hustota kovu.

Z rovnice (3) a (7) dostaneme

$$d = \frac{M_a J a t}{F v Q} \quad (8)$$

Čas na utvorenie tenkej vrstvy kovu vypočítame zo vzťahu (8)

$$t = \frac{F v Q}{M_a J a} \quad (9)$$

Pri galvanickom pokovovaní predmet, ktorý chceme pokovovať, je vždy katódou. Anódou je spravidla kov, ktorého ióny obsahujе elektrolyt. Pri pokovovaní sa koncentrácia iónov elektrolytu v podstate nemení, pretože rozpuštaním anódy sa dopĺňuje množstvo iónov vylúčených na katóde. Keď je anóda z iného kovu ako vylúčovaný kov, koncentrácia elektrolytu sa musí stále sledovať a dopĺňovať.

1. Povrchová úprava materiálu pred pokovovaním (97)

Pred pokovovaním treba odstrániť lipnúce alebo chemicky viazané nečistoty, ktoré sa nachádzajú na povrchu materiálu. Lipnúce nečistoty sa na povrchu držia len fyzikálne (mastnoty, prach a pod.). Chemicky viazané nečistoty vznikajú premenou základného kovu najmä ako produkty korózie (hrdza, okuje a pod.). Aby vylúčovaný kov pri galvanickom pokovovaní sa spojil so základným materiáлом, treba dbať na dokonalú čistotu jeho povrchu. Proces zbavovania nečistôt, ktoré nie sú chemicky viazané, nazývame **odmasťovanie**.

Kúpeľ na odmasťovanie ponáraním materiálu

a) pre železné a ocelové predmety:

fosforečnan sodný $\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$	15 g l ⁻¹
kremičitan sodný $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9 \text{H}_2\text{O}$	35 g l ⁻¹
syntapon CP v prášku	2 g l ⁻¹
teplota	80 °C
čas odmasťovania	1–5 min

b) pre farebné kovy:

fosforečnan sodný $\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$	8 g l ⁻¹
uhličitan sodný Na_2CO_3 bezv.	8 g l ⁻¹
kremičitan sodný Na_2SiO_3 (1 : 3)	80 g l ⁻¹
syntapon CP v prášku	2 g l ⁻¹
teplota	70–80 °C
čas odmasťovania	1–5 min

Na odmasťovanie sa môžu použiť aj organické rozpúšťadlá, napr. benzín, petrolej, trichlóretýlen a tetrachlóretýlen. Petrolej sa používa len na hrubé odmaštene.

Tesne pred galvanickým pokovovaním môžeme urobiť **elektrolytické odmaštene**, ktorým sa odstraňujú posledné zvyšky mastnôt. Podľa toho, či je predmet katódou alebo anódou, môže byť *odmaštovanie katodické, anodické a katodicko-anodické*. Najrozšírenejšie je katodické odmaštovanie. Vtedy je odmašťovaný kov katódou. Medzi nerozpustnou anódou a katódou je alkalický roztok. Na povrchu katódy vzniká pri elektrolýze koncentrovaný alkalický hydroxid a blinky vodíka. Hydroxid zmydelňuje tuk a vývoj vodíka pomáha odplavit častice mydla alebo častice nezmydelnitelného oleja z povrchu kovu. Anodické odmaštovanie sa nepoužíva, lebo je málo účinné a kov sa pri ňom rozpúšťa. Pri katodicko-anodickom odmaštovaní sa najprv odmašťuje katodickým a potom anodickým spôsobom.

Na elektrolytické odmaštovanie v školských podmienkach môžeme použiť kúpel' tohto zloženia:

fosforečnan sodný $\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$	55 g l ⁻¹
hydroxid sodný NaOH	15 g l ⁻¹
uhličitan sodný Na_2CO_3	30 g l ⁻¹
hustota prúdu	20–30 A dm ⁻²
čas odmaštovania katodickým spôsobom	1–2 min
čas odmaštovania anodickým spôsobom	0,5 min

2. Morenie

Takmer každý kov je zvyčajne pokrytý vrstvou kysličníka, ktorá vzniká účinkom vzdušného kyslíka, vodných párov, H_2S , CO_2 a ďalšie.

Na oceli sa pri vyššej teplote tvoria okoviny, na železných predmetoch hrdza, na medi patina, na zinku sivé povlaky a pod. Účelom morenia je odstrániť tieto chemicky viazané nečistoty.

Na morenie sa najčastejšie používa kyselina sírová a kyselina chlorovodíková, ktoré dobre rozpúšťajú chemicky vzniknuté zlúčeniny na povrchu materiálu.

Na morenie ocele môžeme použiť dva druhy roztokov (7, 108):

kyselina sírová H_2SO_4	40 ml l ⁻¹	100—200 ml l ⁻¹
kyselina dusičná HNO_3	90 ml l ⁻¹	—
kyselina chlorovodíková HCl	130 ml l ⁻¹	100—240 ml l ⁻¹
kyselina fosforečná H_3PO_4	—	100—200 ml l ⁻¹
voda	740 ml l ⁻¹	zvyšok
teplota	85 °C	40—70 °C
čas morenia	15—45 min	20—60 min

Pre zlatiny ocele je vhodnejší roztok uvedený v druhom stĺpci.

Na morenie medených predmetov použijeme roztok:

kyselina sírová H_2SO_4	160 g l ⁻¹
dvojehróman draselný $K_2Cr_2O_7$	50 g l ⁻¹
voda	zvyšok
teplota	50—70 °C
čas morenia	2—3 min

Pri morenií hliníka ide o odstránenie chemických nečistôt a ľahké naleptanie materiálu. Hliník je amfotérny, a preto sa môžu použiť roztoky kyslé aj zásadité.

a) Kyslé morenie:

kyselina sírová H_2SO_4	350 g l ⁻¹
kysličník chrómový CrO_3	65 g l ⁻¹
voda	zvyšok
teplota	60—70 °C
čas morenia	1—2 min

b) Zásadité morenie:

hydroxid sodný $NaOH$	50—100 g l ⁻¹
-----------------------	--------------------------

fluorid sodný NaF	20—50 g l ⁻¹
voda	zvyšok
teplota	60—70 °C
čas morenia	2—3 min

Pri medi a jej zlatinách robíme opalovanie. Je to krátke ponorenie predmetu do silného roztoku kyseliny dusičnej alebo do zmesi HNO_3 s inými látkami.

	obyčajné opalovanie	lesklé opalovanie
konec. kyselina dusičná HNO_3	600 ml	20 ml
konec. kyselina sírová H_2SO_4	—	80 ml
kyselina chlorovodíková HCl	—	1 ml
kyselina chrómová	—	20—100 ml
chlorid sodný $NaCl$	22 g	—
voda	200 ml	100—200 ml


Elektrolytické morenie môžeme robiť v roztoku:

hydroxid sodný $NaOH$	30—100 g l ⁻¹
kyanid sodný $NaCN$	20—50 g l ⁻¹
chlorid sodný $NaCl$	10 g l ⁻¹
teplota	45 °C
hustota prúdu	3—6 A dm ⁻²

V priebehu elektrolytického morenia medi treba meniť smer prúdu, pričom meníme zapojenie takto: 50 sekúnd je med' katódou a 15 sekúnd anódou.

Lesklé kovové povlaky môžeme utvoriť len na lesklom podklade, preto jednotlivým úkonom pred galvanickým pokovovaním treba venovať náležitú pozornosť. Predmety po každej operácii dokonale opláchneme studenou vodou.

Pokovovanie predmetu kovom z roztoku jeho soli sa riadi istými fyzikálno-chemickými vzťahmi (62, 85), ktoré musíme v praxi rešpektovať (obr. 82).

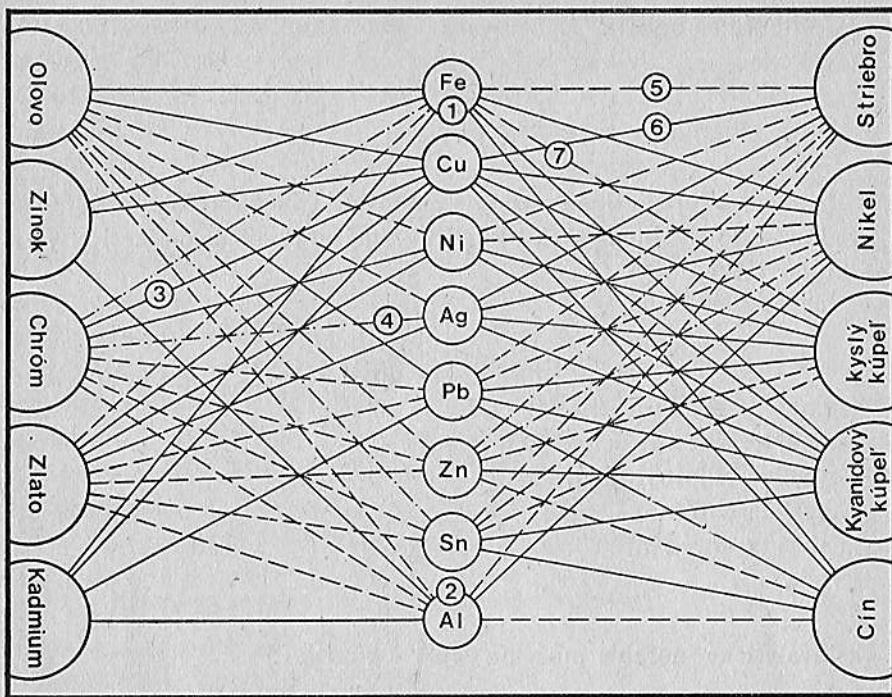

82. Kovy, ktoré môžeme pokovovať inými kovmi

Uprostred sú uvedené kovy, ktoré môžeme pokovovať z kúpeľov uvedených po stranách. Plná čiara označuje, že môžeme pokovovať priamo; prerušovaná čiara ukazuje, že treba použiť medzivrstvy z medi alebo mosadze z kyanidového kúpeľa; bodkočiarkovaná čiara odporúča použiť podklad z medi alebo iného kovu. 1 neplatí pre nehrdzavejúce ocele, 2 pred pokovovaním povrch treba osobitne upraviť, 3 na mosadze je potrebný podklad niklu, 4 podklad niklu žiadúci, 5 slabá vrstva sa môže naniestť aj priamo, 6 odporúča sa amalgamovanie, 7 aj na niklovú medzivrstvu

3. Návody na galvanické pokovovanie

Pomôcky a reagencie: vanička, zdroj jednosmerného napäťia, Avomet, stojany, teplomer, chemikálie

Pomedovanie

Na pomedovanie sú najvhodnejšie kyanidové kúpele tohto zloženia (44, 77):

kyanid medný CuCN	45 g l ⁻¹	100 g l ⁻¹
kyanid sodný NaCN	55 g l ⁻¹	120 g l ⁻¹
hydroxid sodný NaOH	3 g l ⁻¹	15 g l ⁻¹
uhličitan sodný Na ₂ CO ₃	20 g l ⁻¹	—

Leskutvorné prísady:

rodanid sodný NaSCN	—	10–20 g l ⁻¹
vodné sklo	—	1–2 g l ⁻¹
vínan sodnodraselný NaKC ₄ H ₄ O ₆ .H ₂ O	—	10 g l ⁻¹
seleničitan sodný Na ₂ SeO ₃	—	0,02 g l ⁻¹

Pracovné podmienky:

teplota	20–40 °C	50–70 °C
katódová prúdová hustota	0,5–1,5 A dm ⁻²	1–5 A dm ⁻²
anódová prúdová hustota	2 A dm ⁻²	2,2 A dm ⁻²
plocha anódy k ploche katódy	2 : 1	2 : 1
napätie	1,5–3,5 V	1,5–4 V

Jednotlivé chemikálie rozpúšťame v poradí: kyanid sodný, kyanid medný, hydroxid sodný, uhličitan sodný, vínan sodnodraselný, vodné sklo a seleničitan sodný.

Poznámka: Pomedovací kúpel môžeme pripraviť aj zo síranov alebo octanov meďnatých. Najprv sa rozpustí meďnatá soľ a prídá sa k nej roztok uhličitanu. Vzniká zásaditý uhličitan meďnatý. Potom pridáme potrebné množstvo siričitanu a kyanidu až do vzniku bezfarebného alebo svetložltého roztoku. (Siričitan redukuje dvojmocnú med na jednomocnú.)

Anódy sa používajú medené, najčastejšie elektrolytické.

Najčastejšie chyby pri pomedovaní:

a) Pomalé nanášanie medi (v kúpeľi je málo kovu; treba pridať soľ, ktorá obsahuje med);

- b) vznik hnedých povlakov (spôsobuje ich veľa uhličitanov; kúpel treba zahustiť a ochladíť, prebytok uhličitanov vykryštalizuje);
 c) vývoj kyslíka (príčinou je vysoká hustota prúdu, anóda sa polarizuje a prestane sa rozpúštať; treba upraviť hustotu prúdu);
 d) na anóde sa tvorí bielozelený povlak (príčinou je malá koncentrácia kyanidu sodného; treba pridať kyanid);
 e) odlupovanie medeného povlaku (nízka teplota kúpeľa alebo vysoká koncentrácia kyanidu; treba pridať mednú soľ a upraviť teplotu);
 f) prudký vývoj vodíka a vznik nesúvislých povlakov (veľký obsah volného kyanidu; treba pridať kyanid medný).

Pomosadzovanie

Zloženie pokovovacích kúpeľov (61, 65, 108):

1. síran mednatý $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$	15 g l ⁻¹
síran zinočnatý $\text{ZnSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$	15 g l ⁻¹
kyanid sodný NaCN	19 g l ⁻¹
uhličitan sodný Na_2CO_3	20 g l ⁻¹
siričitan sodný Na_2SO_3	20 g l ⁻¹
teplota kúpeľa	15—20 °C
napätie	2,5—3 V
hustota prúdu	0,2—0,3 A dm ⁻²

Poznámka: Sírany sa rozpustia asi v 100 ml vody a vyzrážajú sa 40 g uhličitanu sodného. Zrazenina sa asi štyri razy premyje vodou, dekantuje sa alebo odstredí, potom sa prídá polovičné množstvo vody a nakoniec siričitan, uhličitan a kyanid podľa návodu. Objem sa doplní vodou na 1000 ml. Pred použitím kúpeľa pridáme asi 5 ml kontrovaného amoniaku, ktorý rozpúšta vznikajúce kysličníky.

2. kyanid medný CuCN	40 g l ⁻¹
kyanid zinočnatý $\text{Zn}(\text{CN})_2$	42 g l ⁻¹
kyanid sodný NaCN	80 g l ⁻¹
hydroxid sodný NaOH	10 g l ⁻¹
teplota kúpeľa	45—55 °C
katódová prúdová hustota	1,5—3 A dm ⁻²

Jednotlivé chemikálie rozpúšťame v tomto poradí: kyanid sodný, kyanid medný, kyanid zinočnatý a hydroxid sodný.

Poznámka: Ako anóda sa používa mosadz zloženia 60—80 % medi a 20—40 % zinku. Mosadzné anódy nesmú obsahovať prímesi iných kovov. Pri nižšom množstve kyanomednanu sodného v kúpeľi vylučuje sa mosadz s vyšším obsahom zinku svetlosivej farby. Pri nižšom obsahu kyanozinočnatu sodného vylučuje sa mosadz s vyšším obsahom medi žltocervenej farby.

Najčastejšie chyby pri pomosadzovaní:

- a) Vznik červenohnedých škvŕn a pruhov (nedostatok kyanidu sodného; kyanid treba pridať v malých dávkach);
 b) mosadzenie prebieha pomaly za vzniku čiernych pruhov (vyčerpaný kúpel);
 c) na materiáli vznikajú mliekovité až načervenalé pruhy (treba pridať amoniak);
 d) kúpel „vrie“ a zle mosadzí (veľa volného kyanidu; treba pridať kyanid medný a zinočnatý);
 e) povlak je sfarbený do červena (málo zinočnatej soli alebo vysoká teplota kúpeľa; treba pridať zinočnatú soľ a upraviť teplotu);
 f) povlak je svetlý až nazelenalý (studený kúpel alebo málo kyanidu medného; treba pridať kyanid medný a upraviť teplotu);
 g) na anóde vzniká biely alebo zelený povlak (málo volného kyanidu; treba pridať alkalický kyanid).

Pokadmiovanie

Zloženie kúpeľa (7, 62):

kysličník kademnatý CdO	30 g l ⁻¹
kyanid sodný NaCN	120 g l ⁻¹
hydroxid sodný NaOH	10 g l ⁻¹
síran nikelnatý $\text{NiSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$	2 g l ⁻¹
sulfonovaný ricínový olej	1 g l ⁻¹

Pracovné podmienky:

katódová prúdová hustota	0,5—2,5 A dm ⁻²
anódová prúdová hustota	do 2 A dm ⁻²
teplota	20—35 °C

Chemikálie rozpúšťame v tomto poradí: kyanid sodný, hydroxid sodný a kademnatá soľ. Leskutvorné prísady: síran nikelnatý a sulfovaný ricínový olej rozpustíme osobitne v teplej vode a pridávame ich do kúpeľa po dávkach, až kým nie je kadmiový povlak lesklý. Na prípravu kadmiového kúpeľa môžeme použiť kysličník, hydroxid, síran alebo kyanid kademnatý. Tieto chemikálie s alkalickými kyanidmi dávajú kyanokademnatany.

Poznámka: Pri pokadmiovaní sa používajú dva druhy anód, a to rozpustné kadmiové a nerozpustné ocelové anódy. Kadmiové anódy musia byť veľmi čisté s obsahom 99,95 % Cd. Po ukončení pokovovania kadmiové anódy vyberieme, aby sa nezačali rozpúšťať.

Pri malom obsahu kadmia v kúpeľi nastáva polarizácia katódy, a tým vzniká viacero vodíka. Pri veľkom obsahu kadmia je prúdový výtažok väčší, ale povlaky sú hrubo kryštalické. Na dobré rozpúšťanie anód je potrebný voľný kyanid. Pri jeho nedostatku sa tvorí na anóde nerozpustná vrstva, ktorá znemožňuje jej rozpúšťanie. Pri veryškom obsahu kyanidov vzniká zase veľké množstvo vodíka.

Najčastejšie chyby pri pokadmiovaní:

- Vznik matných povlakov (vysoká hustota prúdu; treba ju upraviť);
- vznik bieleho povlaku na anóde (malé množstvo voľného kyanidu; treba pridať alkalický kyanid);
- zvýšené vyvíjanie vodíka a pomalé nanášanie kovu (vysoký obsah voľného kyanidu; treba pridať kademnatú soľ).

Pochrómovanie

Chrómové povlaky sa vyznačujú veľmi dobrými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami. Sú odolné voči atmosferickej korózii pri obyčajnej aj zvýšenej teplote a voči mechanickému opotrebovaniu.

Zloženie kúpeľov (95):

kysličník chrómový CrO_3	$350 - 450 \text{ g l}^{-1}$	$150 - 250 \text{ g l}^{-1}$
kyselina sírová H_2SO_4	$0,8 - 1,2 \%$	$1 - 2 \%$
	z množstva CrO_3	z množstva CrO_3
kyselina šťavelová $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4$	10 g l^{-1}	10 g l^{-1}

Pracovné podmienky:

katódová prúdová hustota	$10 - 25 \text{ A dm}^{-2}$	$25 - 120 \text{ A dm}^{-2}$
anódová prúdová hustota	$10 - 30 \text{ A dm}^{-2}$	$10 - 30 \text{ A dm}^{-2}$
teplota kúpeľa	$35 - 55^\circ\text{C}$	$46 - 65^\circ\text{C}$
plocha anódy k ploche		
katódy	2 : 1	2 : 1

Prvý kúpel je na ozdobné pochrómovanie a druhý kúpel na tvrdé pochrómovanie.

Chemikálie rozpúšťame v tomto poradí: kyselina sírová, kysličník chrómový a kyselina šťavelová.

Poznámka: Na pokovovanie sa používajú olovené anódy, ktoré môžu mať takéto zloženie: olovo s obsahom 6 % antimónu, olovo s obsahom 2 % cínu a olovo s obsahom 2 % striebra. Čisté olovo sa nemôže používať, pretože sa v kúpeľi rozpúšta, aj keď ním neprechádza prúd. V priebehu pokovovania sa tvoria na anódach vrstvy kysličníka olovičitého, chrómanu olovnatého a síranu olovnatého, ktoré treba odstraňovať ocelovou kefou.

Pri pochrómovaní sa kúpeľ musí dopĺňať kysličníkom chrómovým, ktorý sa vo vode rozpúšta za vzniku kyseliny chrómovej. Z roztokov kyseliny chrómovej sa povlaky nevylučujú, preto sa pridáva kyselina sírová, pričom pomer medzi kysličníkom chrómovým a kyselinou sírovou treba dodržať. Pri zvýšenom množstve kyseliny sírovej sa vylučuje chróm len na miestach s vyššou hustotou prúdu alebo sa vôbec nevylučuje a vzniká len vodík.

Kyselina šťavelová sa pridáva preto, aby sa utvorili chromitné zlúčeniny, ktoré sú veľmi dôležité pre činnosť kúpeľa. Chromitné zlúčeniny sa tvoria na katóde redukciou kyseliny chrómovej. Koncentrácia chromitných zlúčenín v kúpeľi sa má pohybovať medzi 5 až 10 g l^{-1} . Keď je ich väčšie množstvo, vylučujú sa matné povlaky. Kyselina chrómová sa redukuje na katóde vznikajúcim vodíkom. Pri malej ploche anódy a veľkej povrchovej ploche chrómovaného predmetu vzniká tiež veľké množstvo chromitných zlúčenín. Pri správnom pomere anódy ku katóde ustaľuje sa rovnováha, pri ktorej toľko kyseliny chrómovej sa redukuje vodíkom na katóde na chromitné zlúčeniny, kolko sa jej oxiduje na anóde na kyselinu chrómovú.

Pochrómovacie kúpele obsahujú aj železitý soli, napr. síran železitý a chróman železitý. Tieto sa do pochrómovacieho kúpeľa dostávajú ako nečistoty (nikdy sa nepridávajú). Ich obsah asi do 3 g l^{-1} má priaznivý vplyv, ale vo väčšom množstve ako 15 g l^{-1} sú škodlivé. Rovnako škodlivá je aj med' a zinok.

Pred pochrómovaním treba predmety poniklovať alebo pomedit. Pochrómovať môžeme len čerstvo vyleštené predmety.

Tvrde pochrómovanie sa používa na oceľové alebo liatinové predmety, pri ktorých sa má zmenšiť opotrebovanie a predĺžiť životnosť súčasťok.

Najčastejšie chyby pri pochrómovaní:

- Vznik mliečnych povlakov (nízka hustota prúdu alebo studený kúpel; treba ich upraviť);
- vznik matných plôch (vysoká hustota prúdu);
- odlupovanie povlaku (nedokonalé odmastenie);
- chróm sa pomaly vylučuje (vysoká teplota kúpeľa, zle stanovená hustota prúdu alebo veľmi koncentrovaný kúpel; treba odstrániť uvedené závady);
- kolísanie prúdu — napätie rastie a elektrický prúd klesá (anóda je pokrytá nevodivou vrstvou; treba ju očistiť).

Poniklovanie

Zloženie póniklovacích kúpeľov (97):

síran nikelnatý $\text{NiSO}_4 \cdot 7 \text{ H}_2\text{O}$	200 g l^{-1}	300 g l^{-1}	100 g l^{-1}
chlorid nikelnatý $\text{NiCl}_2 \cdot 6 \text{ H}_2\text{O}$	45 g l^{-1}	80 g l^{-1}	300 g l^{-1}
kyselina boritá H_3BO_3	30 g l^{-1}	40 g l^{-1}	35 g l^{-1}

Leskutvorné prísady:

kumarín	—	$0,4 \text{ g l}^{-1}$	—
p-toluénsulfónamid	—	$1,5 \text{ g l}^{-1}$	—
syntapon	—	$0,5 \text{ g l}^{-1}$	—
sacharín	—	—	4 g l^{-1}
síran 8-hydroxichinolín	—	—	$0,05 \text{ g l}^{-1}$
neokal pracovný	—	—	$0,01 \text{ g l}^{-1}$

Pracovné podmienky:

katódová prúdová hustota	$2-5 \text{ A dm}^{-2}$	$2-6 \text{ A dm}^{-2}$	$2-8 \text{ A dm}^{-2}$
teplota kúpeľa	$50-60^\circ\text{C}$	$40-50^\circ\text{C}$	$35-60^\circ\text{C}$
pH	5,3	4,5-5,5	4,5-5,5

Prvý poniklovací kúpel je obyčajný, druhý a tretí sú leskutvorné. Chemikalie rozpúšťame osobitne v tomto poradí: kyselina boritá, chlorid nikelnatý, síran nikelnatý a leskutvorné prísady. Hodnota pH sa upraví kyselinou sírovou alebo hydroxidom sodným.

Poznámka: Síran nikelnatý a chlorid nikelnatý sú nositeľmi vylučovaného kovu. Pri jeho nedostatku sa vylučujú spálené povlaky. Kyselina boritá slúži na reguláciu pH. Z leskutvorných látok sa používa kombinácia troch prísad:

- látky zvyšujúcej lesk — kumarín,
- látok, ktoré majú zmenšiť krehkosť povlakov — p-toluénsulfónamid, síran 8-hydroxichinolín, sacharín,
- zmáčadla, ktoré znižuje povrchové napätie kúpeľa a zabraňuje vzniku pôrovitosti — syntapon (sulfonovaný laurylalkohol).

Na poniklovanie treba použiť anódy takmer z čistého niklu.


Najčastejšie chyby pri poniklovaní:

- Vznik tmavých povlakov (alkalický kúpel; treba okysliť kyselinou boritou alebo sírovou);
- odlupovanie povlaku (zle urobené odmastenie; celý dej treba opakovat);
- anódy sa pokrývajú čiernym kalom (kúpel je málo kyslý);
- pri poniklovaní vzniká veľa plynu (kúpel je veľmi kyslý; treba upraviť pH amoniakom).

Pozinkovanie

Pozinkovanie sa používa ako ochrana oceľového materiálu pred koróziou. Zinok sa pokrýva vrstvou kysličníka a uhličitanu zinočnatého, ktoré tiež spomaľujú koróziu.

1. Alkalický kúpel (7, 108):

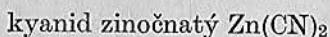

77 g l^{-1}



kyanid sodný NaCN	87 g l ⁻¹
hydroxid sodný NaOH	110 g l ⁻¹
sírnik sodný Na ₂ S	podľa potreby
piperonal, vanilín	0,2—0,5 g l ⁻¹
želatína	0,1 g l ⁻¹

Pracovné podmienky:

teplota kúpeľa	20—35 °C
katódová prúdová hustota	1—6 A dm ⁻²
anódová prúdová hustota	do 3 A dm ⁻²

Chemikálie rozpúšťame v tomto poradí: kyanid sodný, hydroxid sodný, kyanid zinočnatý, vanilín a želatína.

Poznámka: Kúpeľ môžeme pripraviť tak, že nerozpustný kysličník zinočnatý alebo kyanid zinočnatý rozpúšťame v zmesi roztokov alkalického hydroxidu a kyanidu

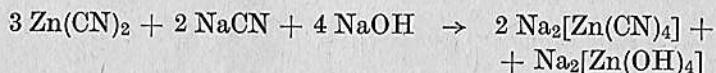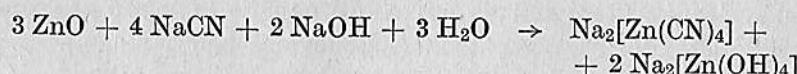

Sírnik sodný sa používa na vyzrážanie kovových nečistôt, najmä olova, pričom vzniká čierna zrazenina. Prebytkom sírnika sodného sa zráža aj zinok ako sírnik zinočnatý. Sírnik sodný dávame len dovtedy, kým vzniká čierna zrazenina, ktorú odstránime. Pritom dbáme na čistotu kúpeľa. Za prítomnosti iných kovov vznikajú tmavé povlaky. Anódy používame z čistého zinku (99,9 % Zn). Keď stúpne koncentrácia zinku v kúpeľi nad 50 g l⁻¹, nahradia sa zinkové anódy oceľovými.

2. Kyslý kúpel (7, 108):

síran zinočnatý ZnSO ₄ · 7 H ₂ O	250 g l ⁻¹
síran hlinitý Al ₂ (SO ₄) ₃ · 18 H ₂ O	30 g l ⁻¹
chlorid amónny NH ₄ Cl	15 g l ⁻¹
kyselina boritá H ₃ BO ₃	30 g l ⁻¹

Pracovné podmienky:

teplota kúpeľa	20—30 °C
katódová prúdová hustota	1—3 A dm ⁻²
pH	3,5—4,5

Nečistoty sa vyzrážajú na anóde ešte pred zapojením elektrického prúdu. Anóda sa vytiahne z kúpeľa, nečistoty sa rozpustia v kyseline sŕvej alebo dusičnej, alebo sa okefujú.

V rade napäťa kovov má zinok asi o 0,7 V negatívnejší potenciál ako vodík. To znamená, že vodík by sa mal vyučovať na materiáli skôr ako zinok. Vylučovanie zinku je umožnené vysokým nadpäťom vodíka na zinku. Nečistoty, ako železo, nikel a kobalt, znižujú nadpäťie vodíka na zinku a tým značne zmenšujú katódový prúdový výtažok.

Zinkové anódy po pokovovaní materiálu vyberieme z kúpeľa, pretože sa rozpúšťajú, aj keď nimi neprechádza prúd.

Najčastejšie chyby pri pozinkovaní:

1. V alkalickom kúpeli:

- a) Vznik čierneho povlaku, ktorý sa dá zotriť (príčinou je zlý kontakt);
- b) predmety sa pozinkovávajú pomaly, niektoré miesta zostávajú nepozinkované (príčinou je okysličený povrch predmetu; predmet treba moriť v 12% H₂SO₄);
- c) vznik drsného povrchu (nedostatok kyanidu).

2. V kyslom kúpeli:

- a) Povlak zle drží (zlý kontakt alebo príliš veľká plocha anód);
- b) vznik hubovitého povlaku (zapríčňujú ho nečistoty, najmä iné kovy, alebo kúpeľ je mälo kyslý, prípadne hustota prúdu je veľmi malá);
- c) povlak nemá svetlú farbu (malý obsah síranu hlinitého).

Postriebrovanie

Postriebrovanie patrí medzi najstaršie spôsoby pokovovania. V praxi

sa používajú iba kyanidové kúpele, ktoré môžu byť predstriebriace a striebriace.

Predstriebriace kúpele:

kyanid strieborný AgCN	2 g l ⁻¹	6 g l ⁻¹
kyanid sodný NaCN	60 g l ⁻¹	60 g l ⁻¹

Pracovné podmienky:

teplota kúpeľa	18—25 °C	18—25 °C
katódová prúdová hustota	1—2 A dm ⁻²	0,6—1 A dm ⁻²
svorkové napätie	4—6 V	1,5—4 V
čas striebrenia	20—30 s	1—2 min
anódy	niklové	strieborné
plocha anódy k ploche katódy	1 : 1	1 : 1

Prvý kúpel je vhodný na predstriebrenie oceľového materiálu, ktorý sa môže ďalej strieboť v druhom kúpeli. V druhom kúpeli sa predstriebrijú najmä medené a mosadzne predmety.

Striebriace kúpele (7, 62):

kyanid strieborný AgCN	30 g l ⁻¹	100 g l ⁻¹
kyanid draselný KCN	70 g l ⁻¹	100 g l ⁻¹
uhličitan draselný K ₂ CO ₃	30 g l ⁻¹	—
hydroxid draselný KOH	—	15 g l ⁻¹

Leskutvorné prísady:

amoniak NH ₄ OH	—	1,5 ml l ⁻¹
tiosíran sodný Na ₂ S ₂ O ₃	—	0,5 g l ⁻¹


Pracovné podmienky:

teplota kúpeľa	20—30 °C	40—50 °C
katódová prúdová hustota	1 A dm ⁻²	2—6 A dm ⁻²
anódová prúdová hustota	do 1,5 A dm ⁻²	do 1,5 A dm ⁻²
plocha anódy k ploche katódy	1 : 1	1 : 3


Prvý kúpel sa používa na pokovovanie do hrúbky 20 mikrometrov a druhý až do 1 mm.

Chemikálie na prípravu kúpeľa rozpúšťame v tomto poradí: kyanid draselný, kyanid strieborný, hydroxid draselný, uhličitan draselný, amoniak a tiosíran sodný.

Poznámka: Alkalický kyanostriebornan môžeme pripraviť rozpustením AgNO₃ vo vode a pridaním roztoku KCN (kým sa tvorí zrazenina). Zrazeninu AgCN dekanujeme a niekoľkokrát premyjeme vodou. (Pri navažovaní AgCN pridávame o 15 % AgCN viacej vzhľadom na jeho vlhkosť.)

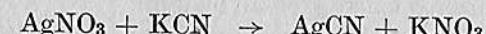

Biely kyanid strieborný sa v nadbytku KCN rozpúšťa na komplexnú soľ:

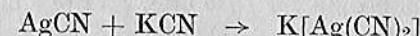

Na striebrenie používame strieborné anódy až s 99,9% čistotou. Keď použijeme anódy z nehrdzavejúcich ocelí, v kúpeli musíme stále kontrolovať množstvo striebra a dopĺňovať ho pridávaním AgCN.

Pred silným striebrením sa odporúča povrch predmetov amalgamovať ponorením na 5 až 20 sekúnd do roztoku kyanoortutnatantu draselného (8 g chloridu ortutnatého rozpustíme vo vode a pridáme toľko roztoku KCN, aby vyzrážaný biely kyanid ortutnatý sa rozpustil a roztok doplníme na 1 liter).

Slabú prílnavosť povlaku s kovom zapríčinuje zvyčajne nedostatočná príprava materiálu pred pokovovaním. Pórovitosť povlaku spôsobujú nerozpustené nečistoty. Materiál na pokovovanie najprv spojíme so zdrojom napäcia a až potom vložíme do kúpeľa, aby ne-nastalo elektrochemické vylučovanie kovu, čím by sa zhoršila trvanlivosť povlaku.

Záver

Pokovovacie kúpele pripravujeme nasledujúcim spôsobom:

1. Podľa predpísaného zloženia sa pripravia patričné množstvá chemikálií, ktoré sú potrebné na prípravu kúpeľa.
2. Použité chemikálie majú svoju čistotu zodpovedať predpísaným technickým normám.

3. V školských podmienkach pripravujeme pokovovacie kúpele vo vyčistenej sklenej vaničke.

4. Na prípravu kúpeľa sa používa mäkká alebo zmäkčená voda.
5. Chemikálie rozpúšťame v predpísanom poradí. Ďalšia chemikália sa môže pridať do vaničky až vtedy, keď predchádzajúca sa dokonale rozpustila.

6. Rozpúšťanie sa urýchľuje miešaním kúpeľa alebo zahriatím vody.
7. Kúpel sa môže analyzovať a keď analyticke hodnoty zodpovedajú podmienkam, môžeme začať s pokovovaním.

8. Najprv kúpel vyskúšame na pomocnom materiáli a keď sú výsledky uspokojivé, pokovujeme určené predmety.

Takmer všetky chemikálie používané v galvanotechnike a pri povrchovej úprave materiálu sú jedovaté. Preto treba poznáť vlastnosti používaných chemikálií a chemické deje vznikajúce pri ich miešaní, aby nedošlo k prípadnej otrave. Treba osobitne zdôrazniť, aby:

- a) jednotlivé soli, najmä kyanidy sa nedostali do styku s pokožkou;
- b) kyanidy a ich roztoky neprišli do styku s kyselinami, lebo by mohol vzniknúť veľmi jedovatý plynný kyanovodík;
- c) pokovovanie a povrchová úprava sa robili v digestóriu alebo dobre vetratejnej miestnosti (veľmi škodlivá je aj hmla z pochrómovacieho kúpeľa);
- d) s jedmi sa zaobchádzalo podľa predpisov.

CHEMICKÉ POKOVOVANIE

Povrchová úprava materiálu pred chemickým pokovovaním je rovnaká ako pri galvanickom pokovovaní.

1. Chemické poniklovanie a pokobaltovanie

Chemické pokovovanie sa zakladá na princípe autokatalytickej redukcie nikelnatých a kobaltnatých iónov fosforanom sodným. Základnými látkami pri príprave pokovovacích kúpeľov sú:

- a) pri poniklovacom kúpeli $\text{NiCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$ alebo $\text{NiSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$, pri pokobaltovacom kúpeli $\text{CoCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$,
- b) fosfornan sodný $\text{NaH}_2\text{PO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ako redukčný prostriedok,
- c) komplexotvorná organická látka, ktorá sa uplatňuje ako tlmič roztoku, aby počas pokovovania nenastávali rýchle zmeny pH roztoku.

Najčastejšie používanými organickými látkami sú octany, hydroxyoctany, alkalické soli kyseliny jantárovej, malónovej a citrónovej.

Pokovovanie prebieha za vzniku vodíka podľa reakcií:



Veľmi dôležitým činiteľom pri chemickom pokovovaní je teplota, ktorá má vplyv najmä na rýchlosť vylučovania kovu a stabilitu kúpeľa. Pri nižšej teplote je rýchlosť vylučovania kovu malá, prípadne nijaká. Stabilita kúpeľa sa narúšuje miestnym prehriatím, náhlym pridaním fosforanu alebo vylúčením kovu na stenách nádoby.

Rýchlosť poniklovania je 10 až 15 mikrometrov za hodinu a pokobaltovania asi 2,5 mikrometra za hodinu. V 1 litri kúpeľa môžeme pokovať približne 1 až 2 dm² materiálu.

Pomôcky a reagencie: vanička, sklené tyčinky, teplomer, chemik álie

a) Zloženie poniklovacích kúpeľov

Pri chemickom poniklovaní môžeme použiť dva typy kúpeľov, a to kyslý a zásaditý (8, 44, 63, 98).

Kyslý kúpel:

chlorid nikelnatý NiCl ₂ · 6 H ₂ O	40 g l ⁻¹
alebo síran nikelnatý NiSO ₄ · 7 H ₂ O	50 g l ⁻¹
fosfornan sodný NaH ₂ PO ₂ · H ₂ O	10 g l ⁻¹
citan sodný Na ₃ C ₆ H ₅ O ₇ · 5 H ₂ O	30 g l ⁻¹
teplota	90—92 °C
pH	5

Regeneračný roztok: fosfornan sodný 40 g l⁻¹, hydroxid sodný 10 g l⁻¹ a citran sodný 15 g l⁻¹.

Zásaditý kúpel:

chlorid nikelnatý NiCl ₂ · 6 H ₂ O	40 g l ⁻¹
fosfornan sodný NaH ₂ PO ₂ · H ₂ O	20 g l ⁻¹
citan sodný Na ₃ C ₆ H ₅ O ₇ · 5 H ₂ O	50 g l ⁻¹
chlorid amónny NH ₄ Cl	50 g l ⁻¹
hydroxid amónny do pH	8—9
teplota	80—88 °C

Regeneračný roztok: fosfornan sodný 40 g l⁻¹ a hydroxid amónny (podľa potreby).

Pri príprave kúpeľov treba dbať na čistotu používaných chemikálií, pretože stopy cínu, olova a antimónu kúpel znehodnocujú a pokovanie prestáva.

b) Zloženie pokobaltovacieho kúpeľa (98, 101)

chlorid kobaltnatý CoCl ₂ · 6 H ₂ O	30 g l ⁻¹
---	----------------------

fosfornan sodný NaH ₂ PO ₂ · H ₂ O	20 g l ⁻¹
citan sodný Na ₃ C ₆ H ₅ O ₇ · 5 H ₂ O	100 g l ⁻¹
chlorid amónny NH ₄ Cl	50 g l ⁻¹
teplota	90—92 °C
pH	5

c) Postup pri chemickom pokovovaní

Na prípravu pokovovacích kúpeľov používame sklené, porcelánové alebo dobre emailované nádoby (nikdy nie kovové). Každú zložku používaných chemikálií rozpúšťame osobitne a potom ich vlejeme do pracovnej nádoby. Fosfornan sodný pridávame až nakoniec, keď je roztok zahriaty na potrebnú teplotu a predmety pripravené na pokovovanie.

V prípade, že medené a mosadzné predmety kúpel nezačne hned pokovať, katalyzuje sa reakcia pri poniklovaní dotykom železným a pri pokobaltovaní železným alebo hliníkovým drôtom alebo plieskom.

Pokovovací kúpel zahrievame na vodnom kúpeli, aby sa neprehrieval iba miestne. Teplotu pokovovacích kúpeľov sledujeme teplomerom a ich pH zistujeme univerzálnym indikátorovým papierikom. Úpravu pH robíme 2% roztokom NaOH alebo 10% roztokom HCl (v zásaditom kúpeli pri poniklovaní 25% roztokom NH₄OH).

Predmety nechávame pokovať dovtedy, kým nedosiahneme požadovanú hrúbku vylúčeného kovu.

Po ukončení pokovovacieho procesu predmety vyberieme, opláchneme studenou vodou, vysušíme teplým vzduchom a vyleštíme jemnou handrou.

Regeneračný roztok pri poniklovacích kúpeľoch pridávame len vtedy, keď chceme, aby pokovovací kúpel bol účinný dlhší čas. Kúpel môžeme regenerovať až do vyčerpania niklu, t. j. do koncentrácie asi 2 g l⁻¹. Pridaním regeneračného roztoku nesmie sa kúpel zakaliť, pretože vylúčená zrazenina podporuje vylúčovanie práškového niklu. Príčinou zákalu je zvyčajne zmena pH roztoku, ktorú treba upraviť na stanovenú hodnotu.

d) Chyby pri chemickom pokovovaní

Pri poniklovaní a pokobaltovaní sa najčastejšie vyskytujú tieto chyby:

1. Na pokovovanom materiáli sa slabo vyvíja vodík (nedostatok fosforanu sodného alebo nízka teplota kúpeľa; chyba sa odstráni pridaním fosforanu, pri poniklovacom kúpeľi pridaním regeneračného roztoku alebo zohriatím kúpeľa na žiadanú teplotu);
2. vzniká hnedý alebo tmavý niklový povlak (nízka koncentrácia citranu sodného; jeho pridaním sa chyba odstráni);
3. kov sa nevylučuje ani pri dodržaní všetkých pracovných podmienok (kúpeľ je znečistený prímesami, ktoré ho znehodnotili; musíme použiť nový kúpel);
4. reakcia nezačína prebiehať hned (príčinou je miestne ochladenie roztoku tým, že sme ponorili do kúpeľa studené predmety; roztok treba zahriat a predmetmi pohybovať);
5. na kovových predmetoch sa odlupujú povlaky (predmety boli nedokonale očistené a odmastené; nekvalitný povlak treba vyleptať kyselinou dusičnou HNO_3 (1 : 1) a pokovovanie opakovať).

2. Chemické pomedovanie a postriebrovanie (83, 98)

a) Zloženie pomedovacích kúpelov (44):

1. síran mednatý $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{ H}_2\text{O}$	20 g l ⁻¹
glycerín $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$	35 g l ⁻¹
hydroxid sodný NaOH	20 g l ⁻¹
40% formaldehyd HCHO	8 ml l ⁻¹
teplota	20—25 °C

2. kyanomednan sodný $\text{Na}[\text{Cu}(\text{CN})_2]$	50 g l ⁻¹
kyanid sodný NaCN	15 g l ⁻¹
hydroxid sodný NaOH	15 g l ⁻¹
teplota	30—35 °C

b) Zloženie postriebrovacieho kúpeľa (83, 98):

chlorid strieborný AgCl	5 g l ⁻¹
-------------------------	---------------------

kyanid draselný KCN

teplota

20 g l⁻¹

30—40 °C

c) Zloženie striebriacej pasty:

chlorid amónny NH_4Cl	10 g
dusičnan strieborný AgNO_3	5 g
kyslý vínan draselný $\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$	20 g

d) Postup pri pokovovaní:

1. Každú zložku kúpeľa rozpúšťame osobitne a zmiešame ich v tomto poradí: síran mednatý, glycerín, hydroxid sodný a formaldehyd. Pred pomedovaním sa predmety ponoria do slabého roztoku AgNO_3 , vysúšia sa a potom pomedia.

2. Jednotlivé zložky druhého kúpeľa zmiešame v poradí: komplexná soľ, kyanid sodný (pozor jed!) a hydroxid sodný.

3. Najprv predmety ponoríme do slabého roztoku AgNO_3 zohriateho na 25 až 30 °C. Potom ich ponoríme za stáleho pohybu na 30 sekúnd do pripraveného roztoku. Keď necháme predmety v kúpeľi dlhší čas, pokryjú sa mliečnou vrstvou.

4. Do pripravenej zmesi chemikálií potrebných na prípravu striebriacej pasty dáme toľko vody, aby sa utvorila hustá kašovitá látka. Malé množstvo tejto látky dáme na kúsok PVC alebo skla a natierame ňou vzorku do utvorenia strieborného lesku.

Vylúčený povlak nakoniec vo všetkých uvedených prípadoch opláchneme vodou a vyleštíme tkaninou.